




fase 1 oppervlaktes		situatie bestaand	
bebouwing	59975,6		
verhard terrein	197837,5		
halfverhard (50%)	22796,1		
<b>totaal verhard</b>	<b>280609,1</b>	<b>72,3%</b>	
halfverhard (50%)	22796,1		
onverhard	77089,3		
<b>totaal onverhard</b>	<b>99885,3</b>	<b>25,8%</b>	
water	7382,6	1,9%	
<b>totaal</b>	<b>387877,1</b>	<b>100,0%</b>	

fase 2 oppervlaktes		situatie bestaand	
bebouwing	0,0		
verhard terrein	29,8		
halfverhard (50%)	0,0		
<b>totaal verhard</b>	<b>29,8</b>	<b>0,0%</b>	
halfverhard (50%)	0,0		
onverhard	46606,3		
<b>totaal onverhard</b>	<b>46606,3</b>	<b>12,0%</b>	
water	3249,1	0,8%	
<b>totaal</b>	<b>49885,1</b>	<b>12,9%</b>	

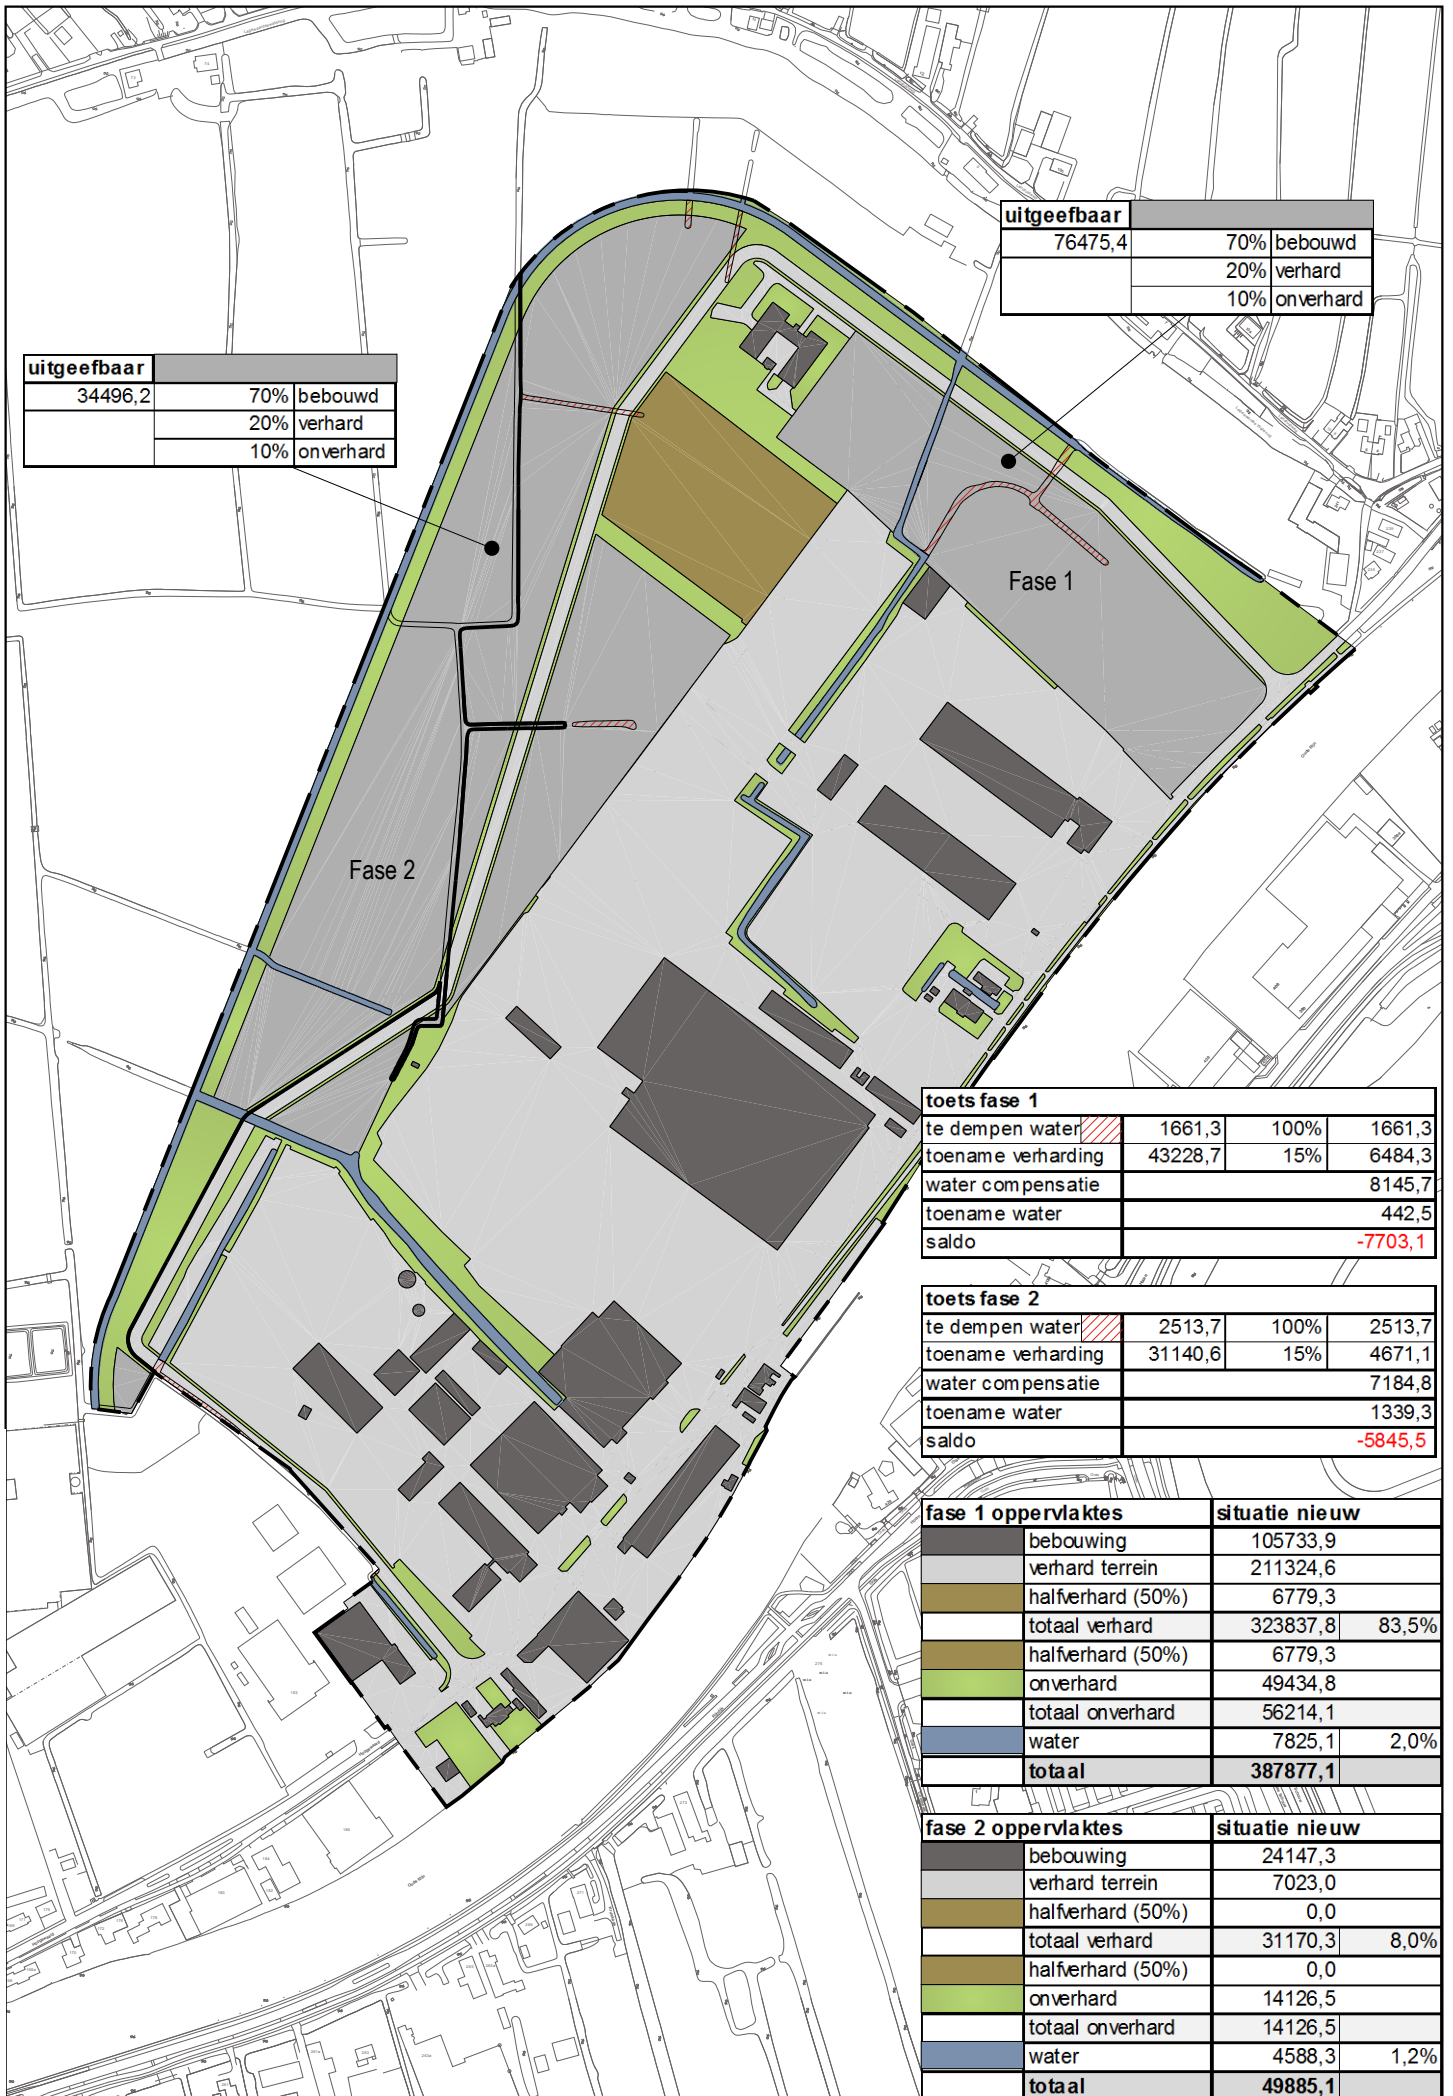

uitgeefbaar		
34496,2	70%	bebouwd
	20%	verhard
	10%	onverhard

uitgeefbaar		
76475,4	70%	bebouwd
	20%	verhard
	10%	onverhard

toets fase 1			
te dempen water	1661,3	100%	1661,3
toename verharding	43228,7	15%	6484,3
water compensatie			8145,7
toename water			442,5
saldo			-7703,1

toets fase 2			
te dempen water	2513,7	100%	2513,7
toename verharding	31140,6	15%	4671,1
water compensatie			7184,8
toename water			1339,3
saldo			-5845,5

fase 1 oppervlaktes		situatie nieuw	
bebouwing		105733,9	
verhard terrein		211324,6	
halfverhard (50%)	6779,3		
totaal verhard	323837,8		83,5%
halfverhard (50%)	6779,3		
onverhard	49434,8		
totaal onverhard	56214,1		
water	7825,1		2,0%
<b>totaal</b>	<b>387877,1</b>		

fase 2 oppervlaktes		situatie nieuw	
bebouwing		24147,3	
verhard terrein		7023,0	
halfverhard (50%)	0,0		
totaal verhard	31170,3		8,0%
halfverhard (50%)	0,0		
onverhard	14126,5		
totaal onverhard	14126,5		
water	4588,3		1,2%
<b>totaal</b>	<b>49885,1</b>		